



**Kurzbeschreibung:**

Mittel- bis hochfest, hochviskos, thixotrop

Anaerobes Produkt zum Sichern und Dichten von Gewinden, zum Befestigen von Lagern und Buchsen und zum Flansche dichten. Eine saubere und akkurate Handhabung und Dosierung garantieren z.B. der Dosierspender oder die Spritze.


**Physikalische Eigenschaften - Monomer**

Grundkomponente	Dimethacrylat
Aussehen	Grün
Spaltmaß	0,10 - 0,20 mm
Fluoreszenz	Nein
Dichte bei 20 °C	1,12 g/cm <sup>3</sup>
Lagerstabilität bei 20 °C in ungeöffneten Gebinden	12 Monate
Maximales Gewinde	R 1"

**Viskosität**

Kegel / Platte, gemessen bei 20 °C

@ 0.5 s <sup>-1</sup>	20.000 - 80.000 mPas
@ 160 s <sup>-1</sup>	1.000 - 3.000 mPas

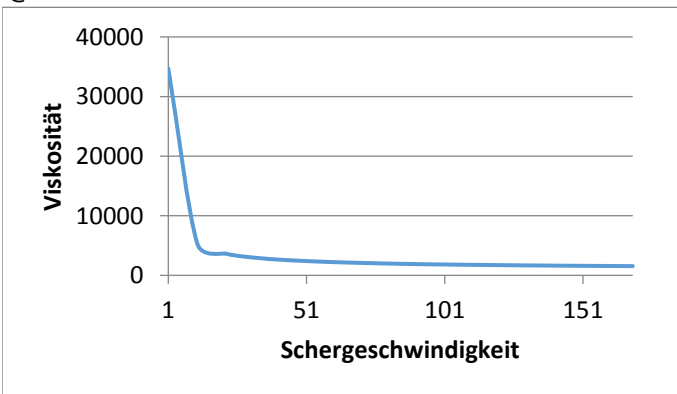

**Physikalische Eigenschaften - Polymer**


Aushärtezeit (vollst.) [Std]	24
Aussehen	Grün
Temperaturbereich	-50 - 150 °C
Druckscherfestigkeit an Stahl-Wellen und Naben	10 - 20 N/mm <sup>2</sup>

**Abbindezeit bei 23 °C**

Messinggewinde M10	10 - 30
--------------------	---------

**Festigkeiten**

Substrat	Nm
Edelstahl V2A	10 bis 20
Stahl	10 bis 20
Stahl verzinkt	20 bis 30
Messing	10 bis 22

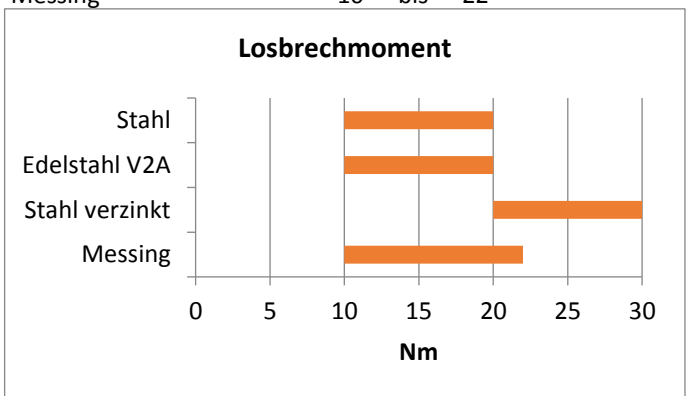

**Spezifikation**

InS: Im ausgehärteten Zustand ist, dieses Produkt als Befestigung, Dichtung, Sicherung von Gewinden, für den indirekten Kontakt mit Lebensmitteln akzeptiert. Die Benutzung muss mit den Anweisungen und Warnhinweisen des Herstellers übereinstimmen.

Category Code: P1, Registration Number: 1801856

DVGW: Freigabe für Gas-Installationen nach DIN EN 751-1. In Deutschland nicht für Gas-Hausinstallationen geeignet, gemäß DVGW-TRGI 2018.

Deutsche Trinkwasserfreigabe auf Grundlage der Richtrezeptur des Umweltbundesamtes.

Für Details und Zertifikate siehe [www.Cyberbond.de](http://www.Cyberbond.de)

## Lösemittelbeständigkeit

Lösungsmittel	Beispiel	Widerstand
Alkohol	Ethanol, Methanol, Propanol	+
Ester (aromatisch)	Ethylacetat	+
Weitere Flüssigkeiten	Wasser, Freon, Dieselöl	+
Weitere Flüssigkeiten	Ammoniumhydroxid, Brom, Lithiumhydroxid	-
Gase	Acetylen, Argon, Butan, Ethylen	+
Gase	Ammoniak, Freon Gas, Sauerstoff (rein / sauerstoffangereicher te Systeme), Chlor	-

+ befriedigend - eingeschränkt

## Informationen über anaerobe Klebstoffe

Anaerobe Kleb- und Dichtstoffe härten durch Metallkontakt und aufgrund von Luftabschluss aus. Daher sind sie ausschließlich zum Verkleben und Dichten von Metallen geeignet.

Sie sind dabei kein Verbindungsklebstoff im herkömmlichen Sinne, sondern spielen ihre Stärke besonders bei Torsions- und Druckscherbelastungen bei z.B. von zylindrischen Teilen aus. Darüber hinaus weisen sie gute Dichteigenschaften insbesondere bei Gewinden und Flanschen auf. Anaerobe Kleb- und Dichtstoffe sind lösungsmittelfrei und einkomponentig. In ihrer Beschaffenheit sind sie einmalig, da man sie in ihrer Festigkeit einstellen kann.

Man unterscheidet zwischen aktiven Materialien (Baustahl, Werkzeugstahl, Automatenstahl, Messing (und Legierungen), Kupfer) und inaktiven Metallen (VA-Stähle bzw. hochlegierte Stähle, Aluminium (und Legierungen), galvanisierte Oberflächen (verzinkt, verchromt, vernickelt), Grauguss). Während die aktiven Metalle schnell bis sehr schnelle Aushärtezeiten ermöglichen, reagieren die Klebstoffe an inaktiven Materialien langsamer. Dies steht nicht im direkten Zusammenhang mit der zu erreichenden Festigkeit.

## Messung von Viskositäten

Die Viskosität gibt die Fließfähigkeit einer Flüssigkeit an. Cyberbond misst die Viskositäten der Produkte im Kegel/Platte Verfahren: hier wird eine Flüssigkeit auf eine Platte gebracht und ein definierter Kegel fährt dann diese Flüssigkeit bis auf einen festgelegten Spalt zusammen und rotiert.

Man unterscheidet zwischen einer newtonschen und einer thixotropen Flüssigkeit. Bei einer newtonschen Flüssigkeit verläuft die Viskositätskurve in Abhängigkeit der Drehgeschwindigkeit relativ konstant. Bei einer thixotropen Flüssigkeit wird bis zum Erreichen der Grundviskosität das Produkt umso flüssiger, je schneller man den Kegel drehen lässt.

Die Viskosität wird in mPa\*s (Millipascal x Sekunde) gemessen. Um Produktvergleiche zuzulassen, werden alle Klebstoffe bei immer derselben Rotationsgeschwindigkeit gemessen.

- Newtonsche Flüssigkeiten bei 160 U/min

- Thixotropierte Flüssigkeiten bei 0,5 U/min und bei 160 U/min

## Saubere Oberflächen

Der Oberflächenzustand der zusammenzufügenden Teile gilt bei allen Klebstoffen als ein wichtiges Kriterium für deren Verklebbarkeit. Es ist also erstrebenswert, möglichst reine Oberflächen herzustellen. Eine geringe Menge an z.B. Öl kann toleriert werden.

## Zusätzliches Beiprogramm

Um optimale Aushärtung zu erreichen, bietet Cyberbond ein Beiprogramm an, das aus folgenden Produkten besteht:

- Aktivator: zum beschleunigten Aushärten von Klebstoffen (Standard: CB 9191)

- Reiniger: zum Reinigen von Oberflächen (Standard: CB 9999)

## LINOP Equipment

Cyberbond hat mit dem LINOP Equipment geeignete Dosier- und LED basierte Aushärtetechnik im Programm. Wir verweisen auch auf geeignete Dosierspitzen zum sparsamen Auftrag der Klebstoffe (auch im manuellen Bereich).

## Lagerung

Die Produkte sollten immer kühl und trocken aufbewahrt werden. Der optimale Lagertemperaturbereich liegt zwischen 8 °C bis 21 °C.

## Sicherheitshinweise für Anaerobe Klebstoffe

Das Sicherheitsdatenblatt ist unbedingt zu berücksichtigen. Anaerobe Klebstoffe bestehen aus relativ vielen Einzelkomponenten (bis zu 15 Chemikalien und mehr). Insofern sind die Gefährdungspotentiale der verschiedenen Produkte auch unterschiedlich. Im Allgemeinen können anaerobe Kleb- und Dichtstoffe die Haut reizen oder gar sensibilisieren. Deshalb ist immer für eine gute Arbeitsplatzhygiene zu sorgen:

- für gute Belüftung des Arbeitsraums sorgen,
- geeignete Absaugvorrichtungen im Bereich der Arbeitsplätze installieren,
- sparsame Dosierung des Produktes gegebenenfalls über LINOP Dosiertechnik
- geeignete Schutzbrille und Handschuhe tragen.

Die in diesem TDS enthaltenen Angaben, im Besonderen die Vorschläge zur Verarbeitung und Verwendung der Cyberbond-Produkte, basieren auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Da die Materialien aber sehr unterschiedlich sein können, und wir auch keinen Einfluss auf die Arbeitsbedingungen haben, empfehlen wir unbedingt ausreichende Eigenversuche durchzuführen, um die Eignung der Produkte zu bestätigen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen noch aus der mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden kann.

## Für die sichere Handhabung bitte das Sicherheitsdatenblatt beachten.

Cyberbond Europe GmbH  
A H.B. Fuller Company  
Werner-von-Siemens-Straße 2  
31515 Wunstorf  
Germany  
Tel.: +49 / 50 31 / 95 66 - 0  
[www.cyberbond.de](http://www.cyberbond.de)

